

リコール届出番号:5721

リコール開始日:2025年10月1日

1. 不具合の内容

農業用薬剤散布車のスタータスイッチにおいて、電気回路の設計検討が不適切なため、電装品の作動状況により、スタータスイッチに過電流が流れることがある。そのため、スタータスイッチ内部の樹脂が溶け、接点の接触不良が生じ、最悪の場合、エンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

2. 改善措置の内容

全車両、スタータスイッチを新品に交換するとともに、ハーネスを点検し、対策品のハーネスを追加して電気回路を変更する。

3. 対象車両

型式	通称名	車体番号
EBT-J7	3S-FSC600TLG	J7-010001 ~ J7-010019
	3S-FSC600TLG	J7-011001 ~ J7-011087
	3S-FSC601TLG ※	J7-030001 ~ J7-030042
	3S-FSC1000TLG	J7-020001 ~ J7-020123
	3S-FSC1001TLG ※	J7-040001 ~ J7-040057

(※TLGR、TLGX 含む)

【注意事項】


リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

【備考】

令和3年9月3日付け届出番号「5010」にて行ったリコールについて、措置した内容が不十分だったことから再検討を行ったところ、本件は措置の変更と対象台数を拡大し届出するものです。

4. 識別マークの位置

処置の実施後は下図の通り、室内ウィンドウォッシュタンクステーに黄色マーキングを実施します。

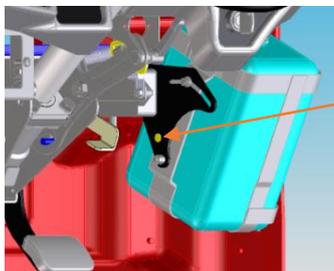

黄色マーキング

お問い合わせ窓口：株式会社ショーシン 品質保証課

電話：026-245-1611 (代)

フリーダイヤル：0120-301611

受付時間：午前 8:00～午後 5:10 (土曜、日曜、祭日は除く)

ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、心からお詫び申し上げます。